

快適ワークの昇降デスク
手動式

LD704


設置マニュアル

快適WORK

MONITOR ARM & WORK TOOL STORE

昇降目安荷重

20kg 以下

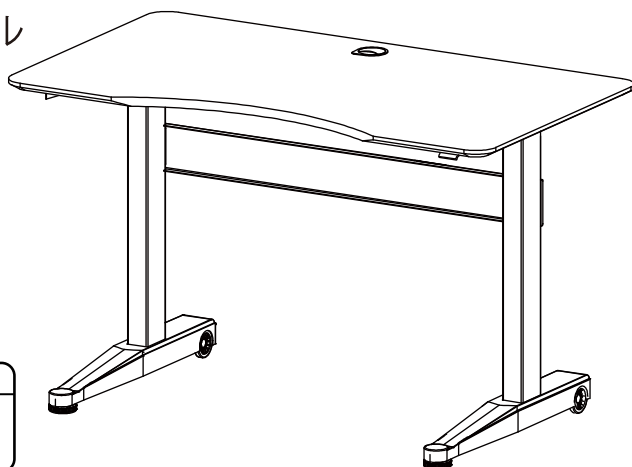

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

組立・設置の不備による事故について保証はございませんので、作業に際しましては十分にご注意くださいますようお願い申し上げます。



組立不良・取り付け不良、および天災等による事故・損害については、
一切の保証はございませんので、ご了承ください。


- ・安全性を十分に考慮し、組立て中に怪我や部屋にキズを付ける事の無いよう注意下さい。
- ・組立てにあたっては十分な作業スペースを確保し、2名以上で行うことを強く推奨いたします。
- ・用途以外でのご使用、部品の改造等はしないでください。

組立てにあたって：必ずお読みください



ご注意

- 分解・修理・加工・改造はしないでください。
- デスクに乗ったり、ぶらさがったりしないでください。
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。

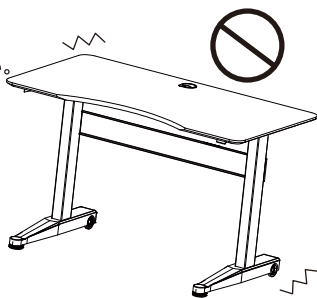


※振動や不安定な場所への
設置はしないでください

製品に関するお問い合わせ：0422-38-4912 受付時間10:00～18:00(土・日・祝除く)

販売元：スタープラチナ株式会社

〒180-0006 東京都武蔵野市中町2-2-2 ジュネス武蔵野SF
<https://starplatinum.co.jp/>


パーツリスト

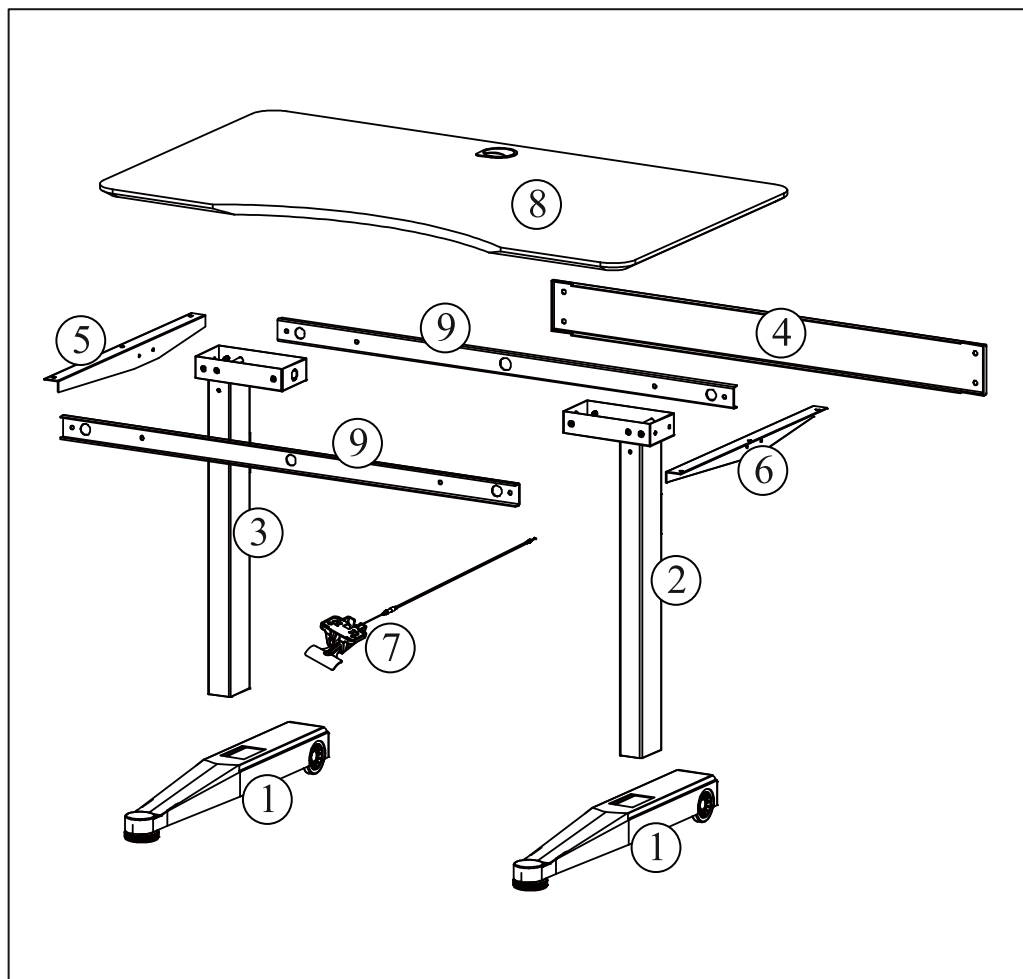

ネジリスト

イメージ	記号	数量	サイズ	イメージ	記号	数量	サイズ
	A	2			B	20	M6×12mm
	C	8	M6×25mm		D	4	M8×10mm
	F	1	4mm		G	1	
	H	3			I	3	M4×13mm


1

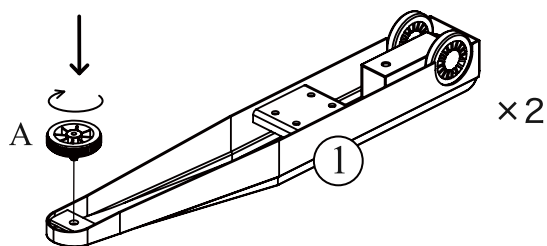

A×2

2

ネジを緩めに締めておき、ステップ3で組み立ててからしっかりとネジをしめます。

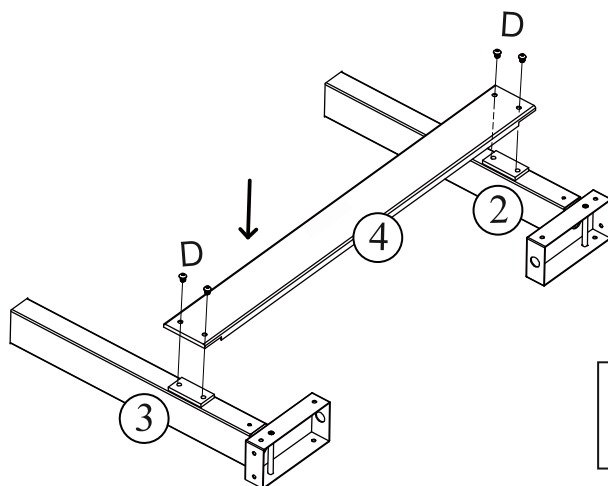


D×4



F×1

3

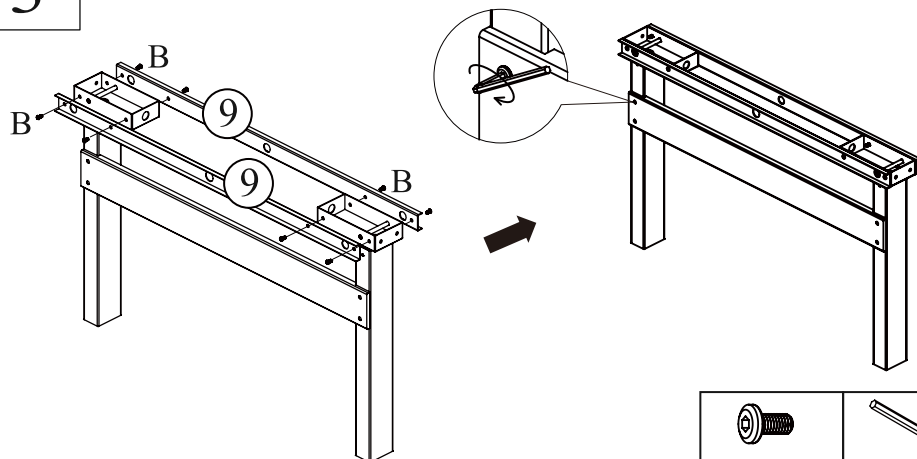


B×8



F×1


4

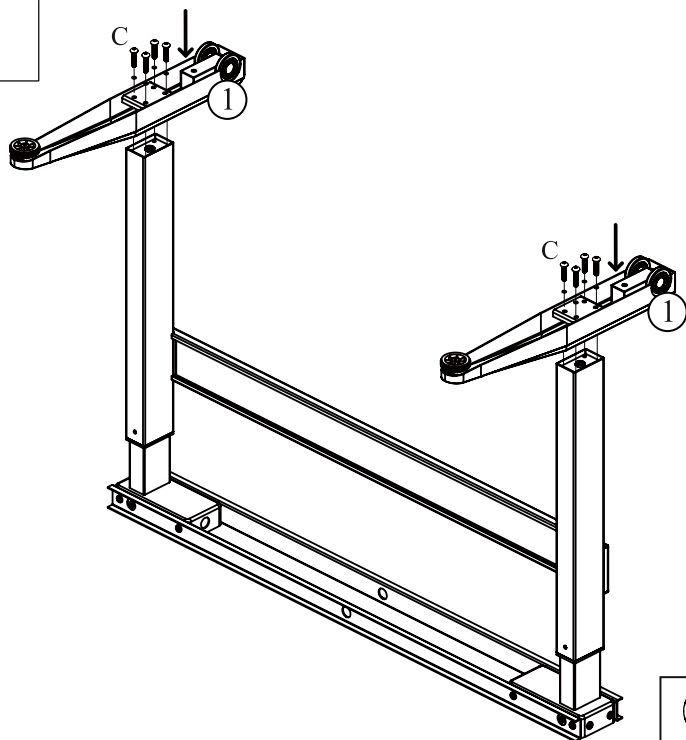

C×8

F×1



5

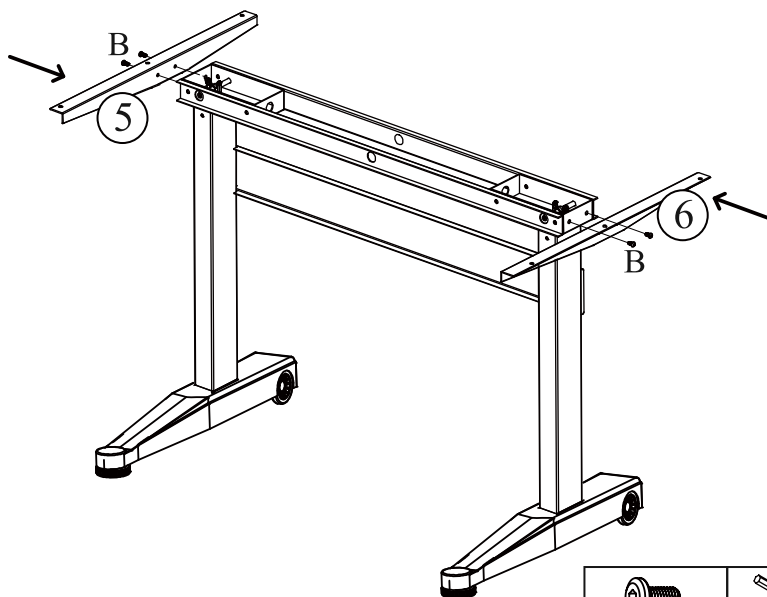


B×4

F×1


ワイヤーの設置方法を
動画で詳しく紹介して
います。ご覧ください。

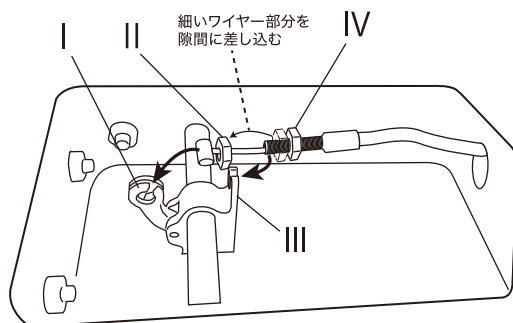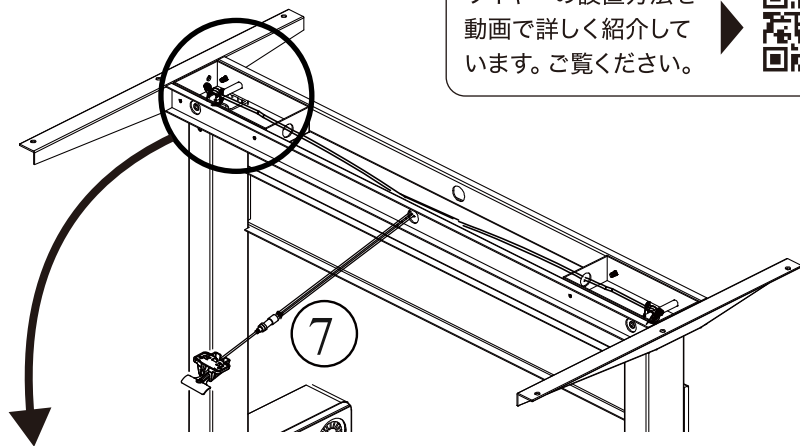

最初にナット「II」を緩め、「II」と「IV」の間を広げ、「III」のスロットの隙間にワイヤーを上から差し入れます。ワイヤーを引っ張り、ケーブルのT型の頭を「I」の穴に通します。

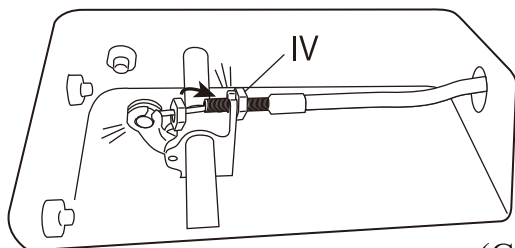


しっかりと穴に通っていることを確認したら、ナット「IV」を回しスチールワイヤーを締めます。
※ぐらつかないように真っ直ぐに締めてください。

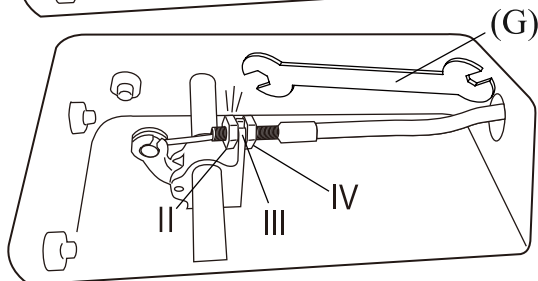

次にレンチ「G」を使用してナット「II」を回し、「III」を両側からしっかりと挟んで固定します。



7

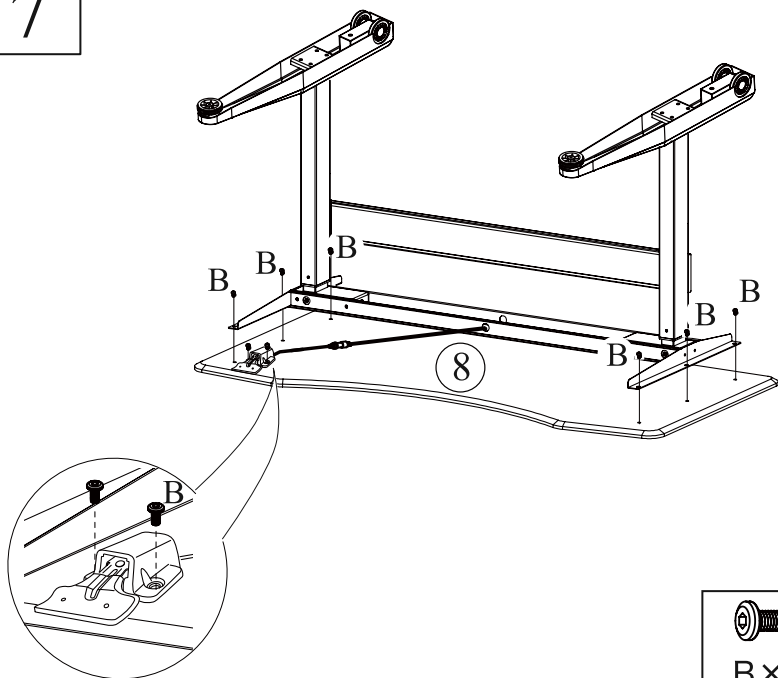


B×8



F×1

8

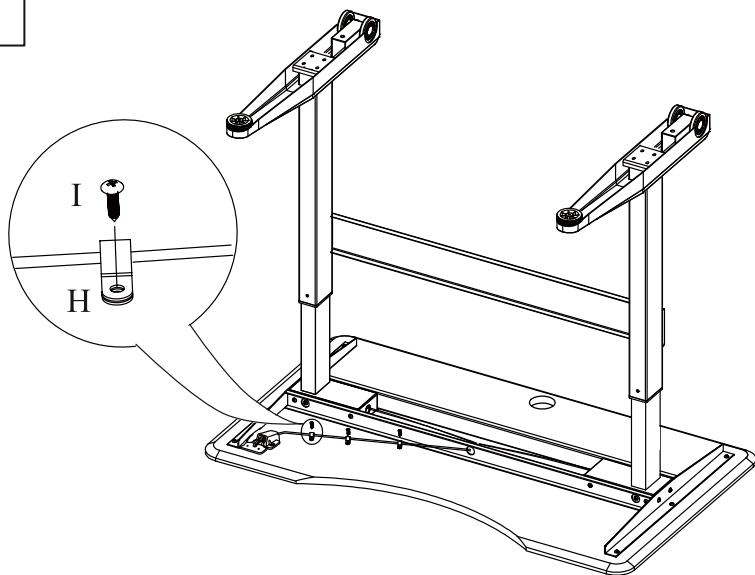

I


H



H×3




I×3

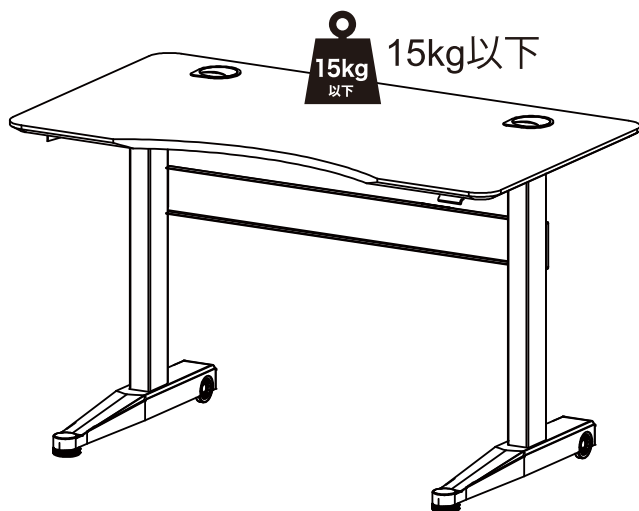


机を簡単に昇降させるために、机に置くものは15kg以下にすることをおすすめします。

デスクを高くする時

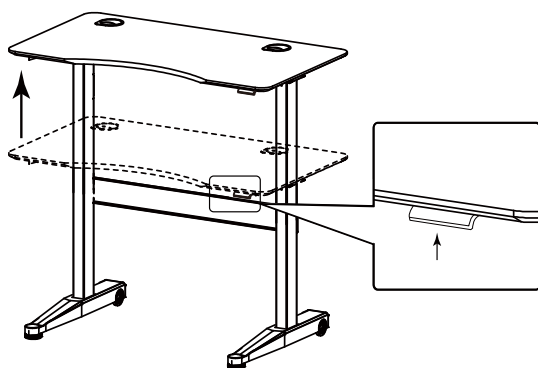

レバーを引きあげたままで天板を持ち上げます。

デスクを低くする時

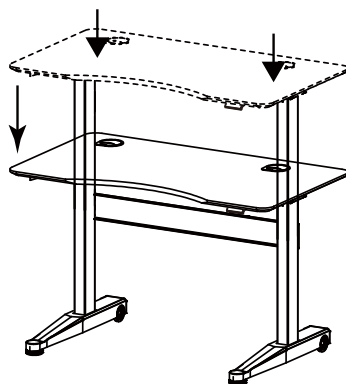

レバーを引きあげたままで天板を押し下げます。

